

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

/ dle vyhl. ČÚBP č.85 / 78 Sb. /

Evidenční číslo: Reg 595 / 2005

Datum provedení revize: 30. května až 9. června 2005

Název a sídlo organizace (označení objektu nebo provozu):

Obytný objekt se vchody č.p. 884, 885, 886 a 887, ul. Golfová, Praha 10 - Hostivař

Správce domů byt. jednotek: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 20, Praha 10

Jméno a příjmení revizního technika: **Pavel JANÍČEK**

Číslo osvědčení: **72942 / 2 / 96 - R - PZ E, F, G**

Číslo oprávnění: **REGAS 2637/ 2 / 96 - PZ V, VI, VII / R**

Druh revize: **Provozní**

Označení zařízení (předmět revize):

NTL odběrná plynová zařízení dle ČSN EN 1775 (386441) a TPG 704 01 v jednotlivých vchodech obytného domu v rozsahu od: prostupů přívodu plynu do objektu, HUP, rozdělovacích rozvodů a jejich stoupacích vedení, plynoměrných montáží a kompletních spotřebních rozvodů s jednotl.uzávěry až po spotřebiče instalované v bytech, včetně posouzení jejich technického stavu a umístění.

Viz dále oddíl **A** str. **2**.

Druh zařízení: **F, G**

Za správce objektu se revize zúčastnili: předseda samosprávy p. Tuček a uživatelé jednotlivých bytů.

Celkové zhodnocení zařízení:

Revidované odběrné plynové zařízení vchodu **č.p. 884**, v rozsahu vymezeném v předmětu revize **je - kromě jeho částí v bytě č. 8 p. Buchta - s ch o p n é bezpečného a spolehlivého provozu.**

Revidované odběrné plynové zařízení vchodu **č.p. 885**, v rozsahu vymezeném v předmětu revize **je s ch o p n é bezpečného a spolehlivého provozu.**

Revidované odběrné plynové zařízení vchodu **č.p. 886**, v rozsahu vymezeném v předmětu revize **je - kromě jeho částí v bytech č. 2 pí. Brůnová, č. 4 p. Babický a č. 17 p. Pech - s ch o p n é bezpečného a spolehlivého provozu.**

Revidované odběrné plynové zařízení vchodu **č.p. 887**, v rozsahu vymezeném v předmětu revize (mimo bytu č. 3, který nebyl zpřístupněn) **je - kromě jeho částí v bytech č. 1 p. Kopecký a č. 2 pí. Dušková - s ch o p n é bezpečného a spolehlivého provozu.**

Viz dále oddíl **F** str. **4**.

Zpráva je vyhotovena ve: **3** výtiscích

Zpráva obsahuje: **6** stran

V Praze dne: **10. června 2005**

Rozdělovník: **2x** správce objektu: - **BD Pragostav** (pí. Kadlecová)
1x archiv **RT**



REGAS

Pavel JANÍČEK

Brzická 1456 - Újezd nad Lesy

190 16 Praha 9

Tel.: 02/81972298, mobil: 0602 852 971

IČO: 64891275

TECHNICKÁ ZPRÁVA

/ dle § 8. písm. d až i vyhl. /

- A: Technické hodnoty revidovaného zařízení.
B: Údaje o měření a zkouškách.
C: Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
E: Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
F: Závěrečné zhodnocení.

A: Technické hodnoty revidovaného zařízení:Vchod č.p. 887:

NTL přívod zemního plynu DN 80 o provoz. přetlaku max. 2,1 kPa je přiveden utěsněným zemním prostupem obvodovou zdí do prostoru chodby sklepních kójí k HUP - přírub. šoupě DN 80 se stoupavým vřetenem - umístěnému cca 1 m za prostupem.

Od HUP vede šroubovaný rozdělovací rozvod DN 80/65 pod stropem zmíněným prostorem, kde je z něj vysazena (ve směru toku plynu) I. - pravá větev DN 40 k napájení levé sekce bytů vchodu (ve vchodech č.p. 884 a 886, kde je uspořádání rozvodů zrcadlové je to levá větev pro pravou sekci).

Od místa vysazení I. větve vede rozvod, zredukovaný na DN 50 vstupní chodbou - zde je vysazena II. větev DN 40 pro středovou sekci - dále do místnosti bývalé prádelny a odtud do chodby místností společ. vybavení, kde je ukončen jako III. - levá větev DN 40 k napájení pravé sekce bytů (u vchodů 884 a 886 pro levou sekci). Pro napájení dříve provozovaného plyn. kotle a bubnové pračky je z III. větve v prádelně vysazena odbočka DN 32 k plynoměr. montáži na chodbě. Plynoměr je odebrán a uzávěr K 800 DN 32 na odbočce je uzavřen a zaslepen.

Všechny tři větve pro napájení jednotliv. sekcí bytů jsou osazeny uzávěry K 800 DN 40 a po napojení T kusy, s odvodněním zátkami G 1" jsou vyvedeny prostupy stropy jako stoupačky DN 40/32 až do 6. patra objektu. Celkem pro 18 bytů.

Ze stoupaček vedoucích instalačními jádry, situov. na WC bytů, jsou vysazeny odbočky DN 20 k plynoměrným montážím s bytovými uzávěry plynu K 800 DN 20 a plynoměry - typ PS 2 nebo G 2,6 BK pro každý byt.

Od plynoměrů vede krátký spotřební rozvod DN 20/15 do kuchyní bytů, kde je ukončen uzávěrem K 806 DN 15 s připojeným sporákem, příp. vařidlovou deskou. Viz dále specifikaci instalovaných spotřebičů.

Větrání kuchyní a přívod vzduchu pro sporáky je zajištěn provzdušností okenních a dveřních spár bytů.

Definovaný domovní plynovod je identický pro všechny 4 vchody objektu, přičemž uspořádání rozdělovacích rozvodů ve vchodech č. 884 a 886 je zrcadlové.

Doporučení

Vzhledem k tomu, že části rozvodů v bývalých prádelnách nejsou a nebudou ani v budoucnu využívány, doporučuji je při nejbližší opravě demontovat a odbočky z III. větve v místě jejich napojení zaslepit zátkou.

Byt č. 3 - p. Havel - vchod č. 887 nebyl v období provádění revize zpřístupněn.

Byty, které nejsou plynofikovány:

Vchod č.p. 884: - byt č. 3 p. Kába

Vchod č.p. 887: - byt č. 15 p. Přenosil

Plynoměry v těchto bytech jsou odebrány a bytové uzávěry K 800 DN 20 na odbočkách stoupaček uzavřeny a zaslepeny. Zde byla rovněž provedena kontrola tech. stavu procházejícího plynovodu, těsnosti jeho spojů a způsobu uzavření odboček pro byty.

Instalované spotřebiče - typ A:Vchod č. 884

sporák Mora 265 - 11,6 kW 4 ks: - byt č. 5, 8, 13 a 17

sporák Mora - řada 11, 12 a 14 - 10 kW 2 ks: - byt č. 4 a 7

sporák Mora kombi - řada 21, 22 a 24 - 6,7 kW 8 ks: - byt č. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 18

sporák Gorenje kombi - 7,4 kW 1 ks: - byt č. 6
 vařidl. deska Mora 4200.1 - 7,4 kW 1 ks: - byt č. 2

Celkový instalovaný výkon: cca 135 kW

Vchod č. 885

sporák Mora 218 - 10 kW 1 ks: - byt č. 3
 sporák Mora - řada 11, 12 a 14 - 10 kW 3 ks: - byt č. 4, 5 a 17
 sporák Mora kombi - řada 21, 22 a 24 - 6,7 kW 9 ks: - byt č. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 15
 vařidl. deska Ariston - 8,6 kW 1 ks: - byt č. 2
 vařidl. deska Baumatic - 8,6 kW 1 ks: - byt č. 7
 vařidl. deska Electrolux - 7,4 kW 1 ks: - byt č. 14
 vařidl. deska Fagor - 8,6 kW 1 ks: - byt č. 18

Celkový instalovaný výkon: cca 134 kW

Vchod č. 886

sporák Mora 265 - 11,6 kW 3 ks: - byt č. 8, 14 a 15
 sporák Mora - řada 11, 12 a 14 - 10 kW 4 ks: - byt č. 5, 6, 9 a 13
 sporák Mora kombi - řada 21, 22 a 24 - 6,7 kW 7 ks: - byt č. 1, 2, 3, 10, 12, 16 a 18
 sporák Amica kombi - 7,4 kW 2 ks: - byt č. 7 a 11
 sporák Teba kombi - 7,4 kW 1 ks: - byt č. 4
 vařidl. deska Fagor - 8,6 kW 1 ks: - byt č. 17

Celkový instalovaný výkon: cca 153 kW

Vchod č. 887

sporák Mora 265 - 11,6 kW 4 ks: - byt č. 2, 5, 13 a 14
 sporák Mora - řada 11, 12 a 14 - 10 kW 2 ks: - byt č. 4 a 7
 sporák Mora kombi - řada 21, 22 a 24 - 6,7 kW 3 ks: - byt č. 8, 10 a 17
 sporák Bosch kombi - 7,4 kW 1 ks: - byt č. 11
 sporák Electrolux kombi - 7,4 kW 1 ks: - byt č. 12
 sporák Gas kombi - 8,6 kW 1 ks: - byt č. 16
 vařidl. deska Bosch - 7,4 kW 1 ks: - byt č. 1
 vařidl. deska Fagor - 8,6 kW 3 ks: - byt č. 6, 9 a 18

Celkový instalovaný výkon: cca 143 kW

B: Údaje o měření a zkouškách.

Revize byla provedena dle ČSN EN 1775, (ČSN 386441), TPG 704 01, TPG 934 01, ČSN 061401, ČSN 061008, vyhl. ČÚBP č.85 / 78 Sb. a č.48 / 82 Sb. a dalších souvisejících norem a předpisů s následujícími úkony:

- kontrola předepsané projekt. a provozní technické dokumentace odběrného zařízení.
- posouzení vedení, kontrola kompletnosti a tech. stavu plynovodu včetně armatur.
- kontrola přípustnosti, přístupnosti a ovladatelnosti všech uzávěrů protočením.
- kontrola těsnosti všech přístup. spojů a součástí plynovodu a ovzduší v místnostech s instalovanými spotřebiči detektorem GD 200, výr. č.CH 0696 a sondou PS 20.
- posouzení umístění instal. spotřebičů, jejich tech. stavu a větrání tohoto prostoru.
- kontrola seřízení sporoploh a stability plamene vařidlových a troubových hořáků sporáků.
- kontrola funkce tepel. pojistek plamene troubových hořáků.

viz závady - oddíl C
 vyhověla
nevyhověla
nevyhověla

nevyhověla
nevyhovělo

 vyhověla
 nevyhověla

C1: Závady a nedostatky zjištěné na společných rozvodech jednotl. vchodů:

1) Části potrubí jednotl. větví a stoupaček vedené suterénními prostory objektu jsou znečištěné vápnem, napadené korozí a stoupačky nejsou v místech jejich prostupů suterénními stropy natřeny a uloženy v utěsněných chráničkách.
 Odporuje vyhl. ČÚBP č. 48 / 82 Sb. § 185, odst. 2, TPG 704 01 čl. 5.3.6. a 5.3.11.

Návrh termínu
 odstranění závad
 do:

Vchod č. 884

- část I. větve a stoupačky pro sekci levých bytů v prostoru sklepních kójí odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.
- část potrubí vedeného vstupní chodbou, včetně potrubí II. větve pro středovou sekci bytů očistit od vápna a nátěr opravit.
- část II. větve a stoupačky pro středovou sekci bytů v místnosti WC odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.

Vchod č. 885

- část potrubí vedeného vstupní chodbou, včetně potrubí II. větve pro středovou sekci bytů očistit od vápna a nátěr opravit.
- část II. větve a stoupačky pro středovou sekci bytů v místnosti WC odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.
- část III. větve a stoupačky pro sekci levých bytů v prostoru chodby odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.

Vchod č. 886

- část I. větve a stoupačky pro sekci levých bytů v prostoru sklepních kójí odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.
- část II. větve a stoupačky pro středovou sekci bytů v místnosti WC odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.
- část III. větve a stoupačky pro sekci pravých bytů v prostoru chodby odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.

Vchod č. 887

- část I. větve a stoupačky pro sekci pravou bytů v prostoru sklepních kójí odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.
- část II. větve a stoupačky pro středovou sekci bytů v místnosti WC obnažit ze zdi, odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.
- část III. větve a stoupačky pro sekci levých bytů v prostoru chodby odrezit, natřít a stoupačku v místě jejího prostupu stropem uložit do chráničky.

Uvedené části potrubí plynovodu očistit, odrezit, natřít dvěma vrstvami žluté synt. barvy (odstín 6200) a v určených místech prostupů suterén. stropy uložit do chrániček z půlených PVC trubek s přesahem na každou stranu stropu min. 10 mm, chráničky obezdít a jejich horní stranu utěsnit vhodným tmelem proti pronikání vody.

31.10.2005

2) Uzávěry K 800 DN 40 osazené na větvích pro všechny tři sekce bytů v jednotl. vchodech **jsou nefunkční** (nepohyblivé) a **nejsou vybaveny klíči k jejich ovládání**.

Odporuje TPG 704 01 čl. 3.4. a čl. 4.5.3.

Platí pro uzavěry ve všech čtyřech vchodech - tj. 12 kusů.

- kužely uzávěrů uvolnit, vyčistit a promazat. Doplnit doplnit klíči přísluš. rozměru a zajistit je proti zcizení např. řetízku.

30.9.2005

3) HUP osazený v prostoru sklep. kójí není řádně označen **bezpečnostní tabulkou**.

Platí pro HUP ve všech čtyřech vchodech.

- tabulku dle ČSN ISO 3864 s nápisem "**Hlavní uzávěr plynu**" umístit vedle HUP.

31.8.2005

C2: Závady a nedostatky zjištěné na částech OPZ v bytech jednotlivých vchodů, návrh opatření a lhůta k jejich odstranění:

Návrh termínu
odstranění závad
do:

Vchod č.p. 884

Byt č. 8 - p. Buchta

Únik plynu u kužele uzávěru K 800 DN 15 před sporákem.

- kužel uzávěru vyjmout, očistit a promazat, příp. uzávěr vyměnit za nový kulový kohout.

15.7.2005

Evidenč. číslo: Reg 595 / 2005	Strana: 5
<u>Byt č. 12 - p. Klimánek</u> Na konci přívodu plynu ke sporáku v kuchyni bytu není před připojovací hadicí instalován uzávěr plynu. Odporuje vyhl. MMR č. 137/1998 Sb. § 46. a TPG 704 01 čl. 4.5.1.d. - instalovat nový kulový kohout KK DN 15 a sporák poté připojit hadicí. <u>Byt č. 13 - p. Menda</u> - uzávěr K 800 DN 15 před sporákem v kuchyni bytu je nefunkční (nepohyblivý). - přívod plynu ke sporáku je znečištěn a není opatřen ochranným nátěrem.	30.9.2005 31.8.2005 31.8.2005
<u>Vchod č.p. 885</u> <u>Byt č. 2 - pí. Vadinská</u> Potrubí stoupačky a části spotřebního rozvodu plynu v instalačním jádru bytu je napadené korozí a není opatřené ochranným nátěrem. Odporuje vyhl. ČÚBP č. 48 / 82 Sb. § 185, odst. 2. a TPG 704 01 čl. 5.3.6. - potrubí plynovodu očistit, odrezit a provést ochranný nátěr žlutou barvou - odstín 6200, ve dvou vrstvách. <u>Byt č. 3 - p. Dudek</u> - uzávěr plynu před sporákem <u>není přístupný pro kontrolu jeho těsnosti a ovládání.</u> <u>Byt č. 9 - p. Horák</u> - chybí ovládací klíč k uzávěru K 800 DN 20 před plynoměrem. - uzávěr plynu před sporákem <u>není přístupný pro kontrolu jeho těsnosti a ovládání.</u> <u>Byt č. 10 - p. Štekr</u> - uzávěr plynu před sporákem <u>není přístupný pro kontrolu jeho těsnosti a ovládání.</u> <u>Byt č. 13 - p. Filípek</u> - uzávěr plynu před sporákem <u>není přístupný pro kontrolu jeho těsnosti a ovládání.</u>	30.9.2005 30.9.2005 31.7.2005 30.9.2005 30.9.2005 30.9.2005
<u>Vchod č.p. 886</u> <u>Byt č. 2 - pí. Brůnová</u> - uzávěr plynu K 800 DN 20 před plynoměrem je nefunkční (nepohyblivý) - nelze uzavřít přívod plynu do bytu. - chybí ovládací klíč k uzávěru K 800 DN 20 před plynoměrem. <u>Byt č. 4 - p. Babický</u> - uzávěr plynu K 800 DN 20 před plynoměrem je nefunkční (nepohyblivý) - nelze uzavřít přívod plynu do bytu. <u>Byt č. 5 - pí. Pospíšilová</u> - chybí ovládací klíč k uzávěru K 800 DN 20 před plynoměrem. <u>Byt č. 8 - pí. Lébrová</u> - chybí ovládací klíč k uzávěru K 800 DN 20 před plynoměrem. <u>Byt č. 14 - p. Zima</u> - chybí ovládací klíč k uzávěru K 800 DN 20 před plynoměrem. <u>Byt č. 15 - p. Novotný</u> - přívod plynu ke sporáku je znečištěn a není opatřen ochranným nátěrem. <u>Byt č. 17 - p. Pech</u> - uzávěr plynu K 800 DN 20 před plynoměrem je nefunkční (nepohyblivý) - nelze	15.7.2005 31.7.2005 15.7.2005 31.7.2005 31.7.2005 31.7.2005 31.8.2005

Evidenč. číslo: Reg 595 / 2005	Strana: 6
<u>uzavřít přívod plynu do bytu.</u> - uzávěr KK DN 15 před vařidl. deskou Fagor <u>není snadno přístupný po kontrolu těsnosti a jeho ovládání</u> - je instalován za zadní stěnou kuchyň. linky.	15.7.2005 30.9.2005
Byt č. 18 - p. Neuman - uzávěr plynu před sporákem <u>není přístupný pro kontrolu jeho těsnosti a ovládání.</u>	30.9.2005
<u>Vchod č.p. 887</u>	
Byt č. 1 - p. Kopecký - uzávěr plynu K 800 DN 20 před plynoměrem je nefunkční (nepohyblivý) - <u>nelze uzavřít přívod plynu do bytu.</u>	15.7.2005
Byt č. 2 - p. Dušková Sporák Mora 265 má zadřený a netěsný ventil LZ hořáku, vypálené hlavice u ostatních hořáků a vadná pojistka plamene troubového hořáku. Odporuje vyhl. ČÚBP č. 48 / 82 Sb. § 179 odst. 2. a TPG 704 01 čl. 3.6. Sporák je neschopný bezpečného provozu a proto je nutné jej bezodkladně vyměnit za nový.	30.6.2005
Byt č. 12 - p. Lyon - chybí ovládací klíč k uzávěru K 800 DN 20 před plynoměrem.	31.7.2005
Byt č. 18 - p. Langr - uzávěr KK DN 15 před vařidl. deskou Fagor <u>není snadno přístupný po kontrolu těsnosti a jeho ovládání</u> - je instalován za zadní stěnou kuchyň. linky.	30.9.2005

V ostatních revidovaných bytech těchto vchodů žádné závady ani nedostatky nebyly zjištěny.

D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí a kontrol:

Byly předloženy revizní zprávy ev. č. 90 až 93/2002 r.t. p. Krále ze dne 5. června 2002. **Závady a nedostatky v nich uvedené byly odstraněny jenom zčásti.** Zbývají jsou opět, spolu s dalšími, uvedené v oddílech **C 1** a **C 2** této revizní zprávy.

E: Záznam o revizích provedených na ostatních vyhrazených zařízeních:

Z revidovaným odběrným plynovým zařízením nesouvisí jiné vyhrazené zařízení.

F: Zdůvodnění celkového zhodnocení:

Části OPZ v bytě č. 8 - vchod č. 884, v bytech č. 2, 4 a 17 - vchod č. 886 a v bytech č. 1 a 2 - vchod č. 887 **nejsou schopné bezpečného a spolehlivého provozu**, protože jsou na jejich spojích a součástech závady - úniky plynu, nefunkční bytové uzávěry plynu a vadný spotřebič. Viz dále oddíl **G** str. 7.

Tyto závady **brání bezpečnosti provozu** a proto je nutné je odstranit **bezodkladně**, nejpozději do uplynutí stanovených termínů.

Ostatní závady a nedostatky, uvedené v oddílu **C 1** a u bytů v oddílu **C 2** odstranit v navržených termínech.

Upozornění:

Platnost této revizní zprávy je vymezena ČSN 386405, čl. 29. (3 roky) a **končí 30.6.2008.**
Kontrolu OPZ vchodů (dle čl. 28. ČSN 38 6405 - 1x ročně) provést nejpozději **do 30.6.2006.**

Doporučení:

V bytě, ve kterém z důvodu znepřístupnění v době provádění revize nemohla být revize provedena doporučuji při odstraňování závad zkontrolovat, zda se tam nevyskytují závady stejného charakteru jako v bytech ostatních. Tyto závady, pak rovněž odstranit do uplynutí stanovených termínů.

G: Klasifikace závad, jejich některé typy a návrh způsobů k jejich odstranění:**Závady bránící bezpečnosti a spolehlivosti provozu OPZ pro účely této revize jsou:**

- 1) Úniky plynu na jeho rozvodech a součástech v uzavřených společných prostorách objektu a v bytech.
- 2) Nepřístupný, příp. nepohyblivý (nefunkční) Hlavní uzávěr plynu pro objekt a uzávěry před plynoměry v bytech. (Nemožnost uzavřít přívod plynu do objektu nebo bytu).
- 3) Značná koroze potrubí plynovodu v místech znemožňujících jeho kontrolu - tj. v místech jeho prostupů obvodovými zdmi nebo stropy - **zvláště zamokřelými.**
- 4) Neutěsněný zemní prostup přívodu plynu do objektu a nezajištěný plynovod proti úniku plynu.
- 5) Použití neschválených materiálů nebo součástí při montáži plynovodů.
- 6) Vedení plynovodů a instalace spotřebičů v zakázaných prostorech, v prostorech s nedostatečným větráním, přívodem vzduchu pro spalování a odtahem spalin.
- 7) Značně opotřeбенé spotřebiče a spotřebiče s vyraženými - nefunkčními zabezpeč. prvky.

Typy nejčastějších závad a návrh způsobu k jejich odstranění:

- a) **Úniky plynu:** - odporuje vyhl. ČÚBP č. 48 / 82 Sb. § 179 odst. 2. a TPG 704 01 čl. 3.6.
Netěsné závitové spoje přetěsnit, netěsné kužely uzávěrů uvolnit, vyčistit a promazat. Po opravě těsnost ověřit pěnотvorným roztokem. O přetěsnění úniků plynu na šroubeních a vsuvkách plynoměrů požádat Pražskou plynárenskou a.s. **Tel. 1239**
- b) **Nepohyblivé uzávěry plynu:** - odporuje TPG 704 01 čl. 3.4.
Kužely uzávěrů uvolnit, vyjmout, vyčistit a promazat. Po sesazení ověřit jejich pohyblivost a těsnost.
- c) **Chybí ovládací klíče k uzávěrům:** - odporuje TPG 704 01 čl. 4.5.3. a TPG 934 01 čl. 7.4.
Zajistit klíče příslušných rozměrů a klíč k uzávěru před plynoměrem osadit na uzávěr.
- d) **Uzávěr plynu před sporákem, příp. vařidlovou deskou není v případě potřeby snadno přístupný:**
Odporuje TPG 704 01 čl. 3.4. a 4.5.2.
Zajistit zpřístupnění: buď přemístněním uzávěru DN 15 na přístupné místo nebo v případě potřeby posunutím sporáku při použití plynové hadice k jeho připojení, případně vyříznutím otvoru v zadní stěně kuchyň. linky.
- e) **Koroze a chybějící, případně nedostatečné ochranné nátěry potrubí plynovodu:**
Odporuje vyhl. ČÚBP č. 48 / 82 Sb. § 185, odst. 2, TPG 704 01 čl. 5.3.6.
Potrubí plynovodu očistit, případně odrezit a provést ochranný nátěr syntetickým emailem ve dvou vrstvách.
V instalačních jádrech bytů barvou žlutou - odstín 6200.
U přívodů plynu ke sporákům v kuchyních bytů není odstín barvy předepsán.